

## عنوان آزمایش:

بررسی اثر هال در نقره و مس

## هدف آزمایش:

۱- صحت گذاری تناسب ولتاژ هال و چگالی شار مغناطیسی؛

۲- تعیین پلاریته حامل‌های بار؛

۳- محاسبه ثابت هال،  $R_H$ ، و غلظت حامل بار،  $n$ .

## وسایل مورد نیاز آزمایش:

۱- دستگاه اثر هال (نقره و مس)؛

۲- میکرو ولتمتر؛

۳- هسته  $U$  شکل همراه با مهار؛

۴- یک جفت قطعه مخروطی قطب مغناطیسی؛

۵- یک جفت سیم پیچ مناسب (۲۵۰ دور ۱۰ آمپر)؛

۶- منبع تغذیه جریان بالا؛

۷- ترانسفورماتور متغیر با ولتاژ بسیار پایین؛

۸- مولتی متر دیجیتال؛

۹- کابل‌های (آبی/قرمز) در مترهاژ ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متر به منظور برقراری ارتباطات الکترونیکی در

چیدمان؛

۱۰- گیره چندکاره؛

۱۱- میله سه پایه ۲۵ سانتی متری؛

۱۲- سه پایه ۷ شکل ۲۰ سانتی متری؛

## تئوری آزمایش:

اگر یک نوار رسانای فلزی حامل جریان در میدان مغناطیسی  $B$  عمود بر جهت جریان  $I$  قرار داشته باشد، میدان الکتریکی عرضی،  $E_H$ ، و اختلاف پتانسیل،  $V_H$ ، تولید می‌شود (اثر هال). معادله زیر برای ولتاژ هال،  $V_H$ ، برقرار است (به شکل (۱) مراجعه کنید).

$$V_H = \frac{1}{n \cdot e} \cdot \frac{B \cdot I}{d} \quad (1)$$

$B$  = چگالی شار مغناطیسی

$I$  = جریان عبوری از رسانای فلزی

$d$  = ضخامت رسانای باند شکل


$n$  = غلظت حامل‌های بار

$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  بار پایه

ولتاژ هال،  $V_H$ ، از انحراف بارهای حامل در میدان مغناطیسی ناشی از نیروی لورنتس نشأت می‌گیرد که جهت آن با استفاده از قانون دست راست پیش‌بینی می‌شود. فاکتور  $\frac{1}{n \cdot e}$ ، ثابت هال،  $R_H$ ، نامیده می‌شود.

$$R_H = \frac{1}{n \cdot e} \quad (2)$$

علامت ثابت هال،  $R_H$ ، با استفاده از پلاریته حامل‌های بار تعیین می‌شود.

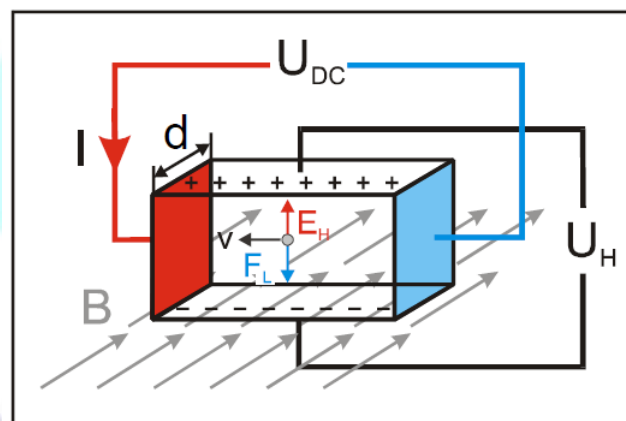

شکل (۱): طرحواره‌ای اثر هال: در داخل رسانای فلزی حامل بار که در میدان مغناطیسی  $B$  واقع شده‌است، نیروی لورنتس،  $F_L$ ، باعث ایجاد یک میدان الکتریکی  $E_H$  می‌شود که منجر به ولتاژ هال می‌شود ( $I$  دلالت بر جریان عرضی دارد).

ثابت هال وابسته به ماده و دما است. برای فلزات،  $R_H$  خیلی کوچک است، ولی، برای نیم‌رساناها،  $R_H$  به اندازه کافی بزرگ است.

پلاریته حامل‌های بار می‌تواند از جهت ولتاژ هال تعیین شود. چگالی حامل‌های بار  $n$  را می‌توان به صورت آزمایشگاهی از ولتاژ هال،  $V_H$ ، به صورت تابعی از میدان مغناطیسی برای جریان‌های گوناگون،  $I$ ، تعیین کرد.

### نکات ایمنی

۱- برای جریان‌های عرضی بیش از  $10\text{ A}$  یا جریان‌های مغناطیسی بالای  $5\text{ A}$ ، فقط ازاره باید به مدت بسیار کوتاهی روشن باشد (علت این موضوع، گرمایش بیش از حد قلع یا گرمایش بیش از حد سیم‌پیچ که برای بار بیشینه  $5\text{ A}$  طراحی شده است).

۲- در مدار جریان عرضی، از کابل مناسب استفاده کنید.

۳- چیدمان آزمایش را از جابه‌جایی‌ها در حین اندازه‌گیری ولتاژ هال محافظت کنید.


### روش انجام آزمایش

آزمایش در دو مرحله انجام می‌شود. قدم نخست کالیبره نمودن میدان مغناطیسی است.

#### الف- کالیبراسیون میدان مغناطیسی

۱- هسته U شکل همراه با مهار، جفت قطعه مخروطی قطب مغناطیسی و جفت سیم‌پیچ  $250$  دور را مطابق شکل (۲) بچینید. فاصله بین جفت قطعه مخروطی قطب مغناطیسی را دقیقاً به اندازه ضخامت صفحه پشتیبان دستگاه اثر هال تنظیم کنید. به این منظور، گیره‌های ازاره را شل کرده و یک لبه دستگاه اثر هال را بین دو قطب قرار دهید. سپس جفت قطعه مخروطی قطب مغناطیسی را تا حد امکان به لبه دستگاه اثر هال نزدیک کنید. دقت کنید که این قطعات به دستگاه اثر هال نچسبند. سیم‌پیچ‌های  $250$  دور را به صورت سری به ترانسفورماتور متغیر با ولتاژ بسیار پایین و مولتی‌متر متصل کنید. لبه دستگاه اثر هال را از بین دو قطعه مخروطی قطب مغناطیسی دور کنید. حسگر تسلامتر را به صورت ثابت در بین دو قطعه مخروطی قطب مغناطیسی قرار دهید (لازم به ذکر است که در این مرحله نیازی نیست که دستگاه هال در فضای بین دو قطعه مخروطی قطب مغناطیسی قرار داشته باشد).

۲- پس از قرار دادن حسگر تسلامتر در فضای بین دو قطعه مخروطی قطب مغناطیسی، جریان گذرنده از سیم‌پیچ‌ها را مطابق جدول (۱) تغییر داده و مقدار میدان مغناطیسی را ثبت کنید.

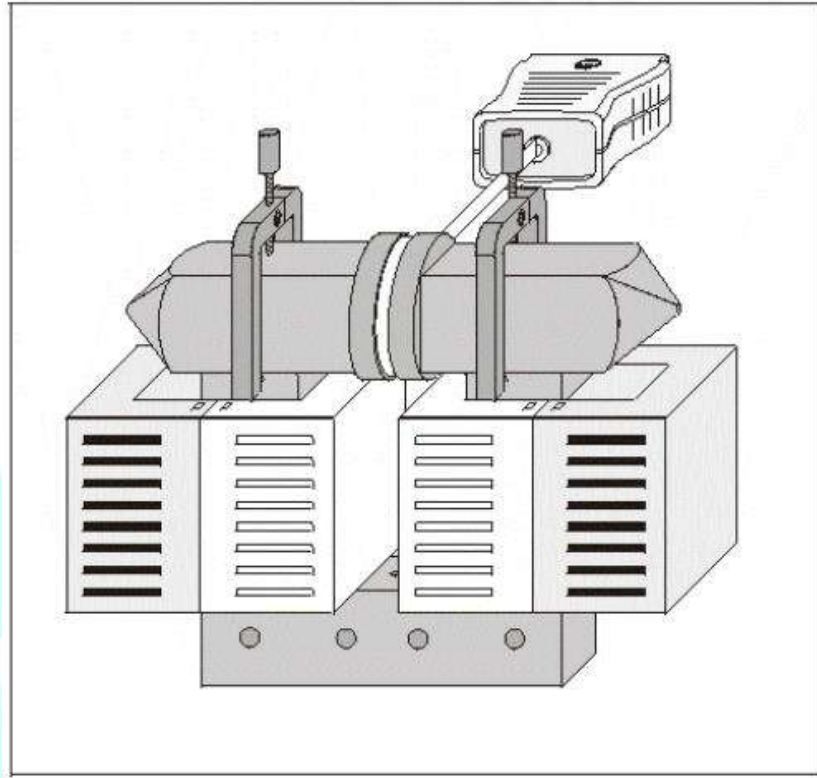

شکل (۲): طر حواره کالیبراسیون میدان مغناطیسی

### نکات تکمیلی

- ۱- قبل از ثبت میدان مغناطیسی به صورت تابعی از جریان، دی‌مگنتایز کنید. این کار را گذراندن جریان  $I=1 \text{ A AC}$  از میان سیم‌پیچ‌هایی با  $250$  دور در زمان کوتاه انجام دهید؛ سپس جریان را به صورت پیوسته و یکنواخت به صفر کاهش دهید.
- ۲- برای اندازه‌گیری جریان گذرنده از میان سیم‌پیچ‌ها یک آمپر متر بین قطب مثبت ترانسفورماتور جریان و سیم‌پیچ متصل کنید.
- ۳- چگالی شار مغناطیسی را به صورت تابعی از جریان با افزایش جریان در گام‌های  $0.5 \text{ A DC}$  اندازه‌گیری کنید.

### **ب- اندازه‌گیری ولتاژ هال به صورت تابعی از میدان مغناطیسی**


پس از ثبت منحنی کالیبراسیون، دستگاه اثر هال را در میدان مغناطیسی قرار دهید. دو قطعه مخروطی قطب مغناطیسی تا حد امکان باید در صفحه نگهدارنده نزدیک شوند (یعنی، شکاف هوا بین دو قطعه مخروطی قطب مغناطیسی باید تا حد امکان باریک بوده و با پهنای شکاف هوایی که در ثبت منحنی کالیبراسیون وجود دارد، یکسان باشد).

جدول (۱): میدان مغناطیسی، B، به صورت تابعی از جریان گذرنده از میان سیم پیچ.

I(A)	B(mT)
۰	
۰/۵۰	
۱/۰۰	
۱/۵۰	
۲/۰۰	
۲/۵۰	
۳/۰۰	
۳/۵۰	
۴/۰۰	
۴/۵۰	
۵/۰۰	
۵/۵۰	
۶/۰۰	
۶/۵۰	
۷/۰۰	
۷/۵۰	
۸/۰۰	
۸/۵۰	
۹/۰۰	
۹/۵۰	

برای اندازه گیری ولتاژ هال میکرو ولتمتر را به پورت مربوطه روی صفحه نگهدارنده دستگاه اثر هال متصل کنید.

همانگونه که در شکل (۳) نشان داده شده است، دستگاه اثر هال را به منبع جریان بالا متصل کنید. جهت میدان مغناطیسی باید مشابه آنچه باشد که روی صفحه نگهدارنده نشان داده شده است. برای اندازه گیری جریان I گذرنده از میان سیم پیچ از مولتی متر استفاده کنید.

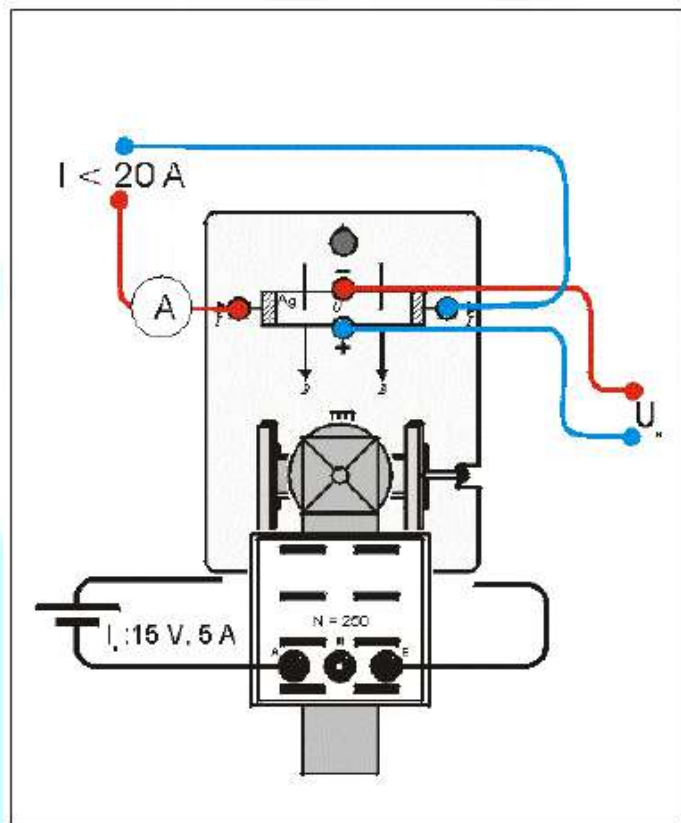

شکل (۳): چیدمان آزمایش (نمودار سیم‌کشی) برای اثر هال

### نکات تکمیلی

- ۱- دستگاه اثر هال را بین دو قطعه مخروطی قطب مغناطیسی قرار دهید.
  - ۲- قبل از آن که دستگاه اثر هال را در معرض میدان مغناطیسی قرار دهید، نقطه صفر را روی میکرو ولت‌متر تنظیم کنید. جریان عرضی  $I_x$ ، به‌طور مثال  $10\text{ A}$ ، را اعمال کنید و نشانگر سنجنده را برای اندازه‌گیری ولتاژ هال،  $U_H$ ، با استفاده از دکمه تنظیم به صفر تنظیم کنید. اگر نمایشگر پس از خاموش کردن تغییر کرد، جریان عرضی را روشن کرده و تنظیم نقطه صفر را مجدداً تکرار کنید.
  - ۳- جریان عرضی  $10\text{ A}$  را به دستگاه اثر هال اعمال کنید و ولتاژ هال را به‌صورت تابعی از میدان مغناطیسی اندازه‌گیری کرده و در جدول (۲) ثبت کنید (مقدار میدان مغناطیسی مؤثر را از منحنی کالیبراسیون بخش (الف) بخوانید). آزمایش را چندین بار تکرار کرده تا مقدار میانگین ولتاژ اثر هال  $V_H$  را اندازه‌گیری کنید.
  - ۴- اندازه‌گیری‌ها را برای جریان عرضی  $I_x = 15\text{ A}$  مجدداً تکرار کرده و جدول (۲) را تکمیل کنید.
  - ۵- نمودار  $V_H$  بر حسب  $B(T)$  را برای دو جریان  $10\text{ A}$  و  $15\text{ A}$  رسم کرده و شیب خط را به‌دست آورید.
  - ۶- مقدار حامل‌های بار را با استفاده از شیب خط به‌دست آورید.
- نکته: مقدار بیشینه جریان عرضی گذرنده از دستگاه اثر هال وابسته به دستگاه بوده و با تغییر دستگاه تغییر خواهد کرد.

جدول (۲): ولتاژ هال (قدر مطلق) به صورت تابعی از جریان گذرنده از میان سیم پیچ (میدان مغناطیسی) در دو جریان عرضی متفاوت.

$I_T = 10 \text{ A}$			$I_T = 15 \text{ A}$		
<b>I(A)</b>	<b>B(mT)</b>	<b>V<sub>H</sub>(<math>\mu</math>V)</b>	<b>I(A)</b>	<b>B(mT)</b>	<b>V<sub>H</sub>(<math>\mu</math>V)</b>
۰					
۰,۵۰					
۱,۰۰					
۱,۵۰					
۲,۰۰					
۲,۵۰					
۳,۰۰					
۳,۵۰					
۴,۰۰					
۴,۵۰					
۵,۰۰					
۵,۵۰					
۶,۰۰					
۶,۵۰					
۷,۰۰					
۷,۵۰					
۸,۰۰					
۸,۵۰					
۹,۰۰					
۹,۵۰					

ج- اندازه گیری ولتاژ هال به صورت تابعی از جریان عرضی

۱- با توجه به نکات ارائه شده در بخش (ب)، آزمایش را برای میدان مغناطیسی معادل جریان  $4.5 \text{ A}$  و جریان عرضی صفر تا  $10 \text{ A}$  در گام های  $0.5 \text{ A}$  انجام داده و جدول (۳) را تکمیل کنید.

۲- نمودار  $V_H$  را بر حسب  $I(A)$  رسم کنید. شیب خط را به دست آورده و با استفاده از شیب خط مقدار حامل ها را به دست آورید.

جدول (۳): ولتاژ هال (قدر مطلق) به صورت تابعی از جریان عرضی در میدان مغناطیسی،  $B$ ، ثابت.

$B(mT)=$	
$I(A)$	$V_H(\mu V)$
۰	
۰,۵۰	
۱,۰۰	
۱,۵۰	
۲,۰۰	
۲,۵۰	
۳,۰۰	
۳,۵۰	
۴,۰۰	
۴,۵۰	
۵,۰۰	
۵,۵۰	
۶,۰۰	
۶,۵۰	
۷,۰۰	
۷,۵۰	
۸,۰۰	
۸,۵۰	
۹,۰۰	
۹,۵۰	
۱۰,۰۰	

دانشگاه علم و صنعت ایران